

Message de sécurité du 5 septembre 2007

Poignées de frein PARATECH « Evolution »

Les poignées de frein du type PARATECH « Evolution » (1ère figure) ayant été livrées **après le 1er Mai 2007** présentent une erreur de production de l'émerillon : les deux trous de cet émerillon sont mal arrondis et ébavurés.

Le cordon de fixation noir de la poignée et la suspente principale peuvent être endommagés au niveau du trou de l'émerillon et ainsi être fortement fragilisés, ce qui peut provoquer une défaillance de la liaison poignée de frein - suspente principale.

Ce phénomène déjà peut être constaté en partie après un faible usage de la poignée lorsque certaines parties de la suspente commencent à s'effiloche au niveau des trous de l'émerillon comme illustré sur la 2ème et 3ème figure.

Le fabricant PARATECH prend la mesure de sécurité suivante en conformité avec la DHV (Fédération allemande de vol libre) :

Avant d'effectuer le prochain vol, il faut contrôler si les poignées de frein éventuellement sont endommagées de la manière susmentionnée :

1. Si les suspentes sont endommagées, les poignées doivent être remplacées avant le prochain vol.
2. Si les suspentes ne présentent pas encore des dommages visibles, mais que les poignées de frein ou la parapente ont été achetées **après le 1er Mai 2007**, celles-ci peuvent être réutilisées jusqu'à la réception des poignées de remplacement mais doivent être contrôlées avant chaque vol.

Le remplacement des poignées de frein peut être effectué par le pilote lui-même. Pour ce faire, nous prions les pilotes concernés d'entrer en contact avec nous:

PARATECH AG, téléphone : +41 (71) 787 30 31 ou
info@paratech.ch

Weissbad, le 5 septembre 2007

Thomas Maurer, directeur général
Uwe Bernholz, développement
PARATECH AG

